
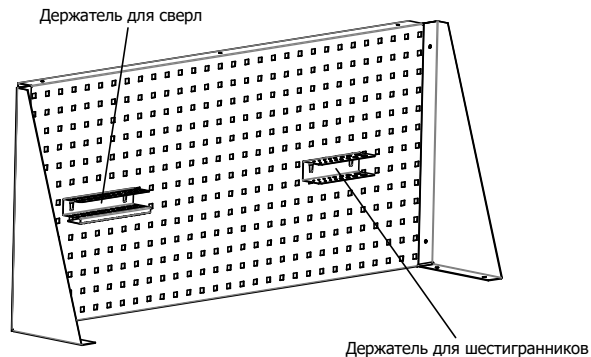



Инструкция по установке аксессуаров для сверл и шестигранников на экран WS

Весь перечень аксессуаров для экранов WS вы можете посмотреть на сайте www.safe.ru

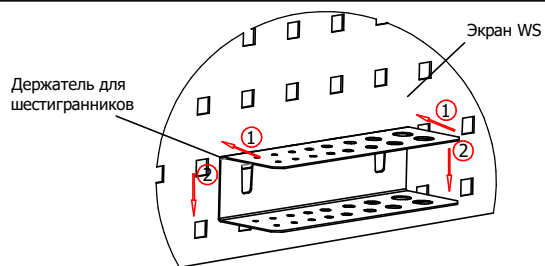

Для установки аксессуара на экран необходимо завести зацепы аксессуара в нужные квадратные отверстия экрана WS и опустить аксессуар вниз. Все аксессуары устанавливаются единообразно.

Для держателя сверл предварительно подогнуть нижнюю часть по перфорации, как показано на рисунке ниже.

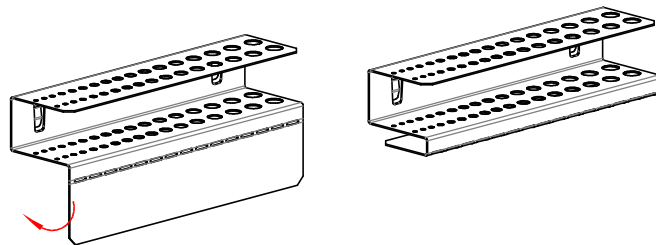

В держателе для сверл можно хранить сверла диаметром от 2мм до 10мм с шагом 0.5мм
В держателе для шестигранников - ключи размеров: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

ПОЯСНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ

1. Все аксессуары выполнены из металла толщиной 0.8мм.
2. Допустимая нагрузка на аксессуары до 20кг.
3. При необходимости перед установкой аксессуаров на экран отогнуть язычки на них шлицевой отверткой.

Примечания

4. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.